

平成 26 年 8 月 28 日

## 液化石油ガス用小型自動切替式調整器の ガス微量漏えい発生の可能性について(注意喚起)

I・T・O 株式会社からの報告により、同社が製造した液化石油ガス用小型自動切替式調整器の一部にガス漏えいが発生するおそれがあることが判明しました。これを受け、経済産業省は、関係団体を通じてLPガス販売事業者に対して周知し、当該製品の早期交換に努め、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の技術上の基準に不適合とならないよう注意喚起をしました。

### 1.概要

平成 26 年 8 月 27 日、I・T・O 株式会社から当省に対し、液化石油ガス用小型自動切替式調整器の中圧ダイヤフラムに使用するゴム材について、使用後 2～3 年程度で亀裂が生じ、ガス微量漏えいが発生するおそれがあるため、同社製の調整器(型番: AXS-8B 及び TAXS-8B)の製品自主回収を開始する旨の報告がありました。このため、当省から同社に対し、早期回収等を指示しました。

また、平成26年8月28日、I・T・O株式会社より不具合品の販売先であるLPガス販売事業者に対し、当該製品の取替えを依頼しました。

これを受け、経済産業省は、関係団体を通じて液化石油ガス販売事業者に対し、本件について別添のとおり周知し、当該製品の早期交換に努め、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律における技術上の基準(施行規則第18条第20号イ)に不適合とならないよう注意喚起をしました。

### 2.該当製品

#### ○取替対象製品

液化石油ガス用小型自動切替式調整器  
(型式:AXS-8B及びTAXS-8B)

#### ○取替対象製造番号

1008109～1212105

○製造期間、製造台数、対象台数

製造期間:平成22年8月19日から平成24年12月10日

製造台数:571,617台

対象台数:571,617台

○対象製品の見分け方

## 型式:AXS-8B



### I、【対象製造番号】1008109～1010109

製造番号は中圧キャップに刻印

上段7ケタが製造番号 :写真の場合は 1009101

下段4ケタがシリアル番号:写真の場合は 0123




### II、【対象製造番号】1010110～1212105

製造番号はカバーに刻印

上段7ケタが製造番号 :写真の場合は 1011106

下段4ケタがシリアル番号:写真の場合は 0123

## 型式:TAXS-8B

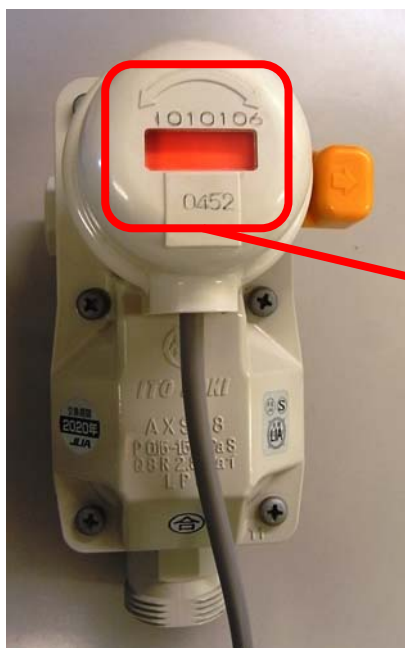

### Ⅲ、【対象製造番号】1009103～1010109

製造番号は中圧キャップに刻印

上段7ケタが製造番号 : 写真の場合は 1010106

下段4ケタがシリアル番号: 写真の場合は 0452



### Ⅳ、【対象製造番号】1010112～1212105

製造番号はカバーに刻印

上段7ケタが製造番号 : 写真の場合は 1012105

下段4ケタがシリアル番号: 写真の場合は 0123

**【添付資料】**

[液化石油ガス用小型自動切替式調整器のガス微少漏えい発生の可能性について](#)  
[\(注意喚起文\)](#)

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務流通保安グループ 製品安全課長 川原

担当者: 吉田

電話:03-3501-1511(内線 4301~6)

03-3501-4707(直通)

商務流通保安グループ ガス安全室長 大本

担当者: 片桐

電話:03-3501-1511(内線 4391~7)

03-3501-1672(直通)